

# Depotrapport Februar 2022

Steve hat letzte Woche die NNR besucht und hier sind ein paar Worte und Bilder, die er uns gesendet hat.

SRS besuchte einen NNR-Workshop, und kann daher gute Fortschritte am Kessel melden, wobei fast alle Mitarbeiter von NNR gleichzeitig am Kessel arbeiten.

Bis heute wurden etwa 80 % aller Kupferstehbolzen ausgebohrt, wobei äusserste Sorgfalt darauf verwendet wurde, die äussere Feuerbüchse nicht zu beschädigen. Die Arbeiten zum Entfernen der verbleibenden Kupferstehbolzen werden fortgesetzt, um das Entfernen der Feuerbüchse zu ermöglichen, sobald diese Aufgabe abgeschlossen ist.

Alle Bodenringnieten wurden von Hand entfernt.

Alle Kronen-/Schlingenbolzen wurden durchgeschnitten, um die Feuerbüchse freizugeben (diese werden entfernt, sobald die Feuerbüchse herausgezogen ist).

Alle Bodenbolzen werden gelöst und die Klammern entfernt.

Gruss an Alle  
Mike und Steve

Der Kessel wird gedreht



Der Kessel steht auf dem Kopf und gut sichtbar  
die Löcher der ausgebohrten Stehbolzen



Von innen die ausgebohrten Löcher der Bolzen




Alle Stehbolzen wurde vorsichtig ausgebohrt, damit nachher die ganze innere Feuerbüchse ausgebaut werden kann



Die innere Feuerbüchse kann herausgezogen werden




Die innere Feuerbüchse kommt langsam aus ihrer Position heraus

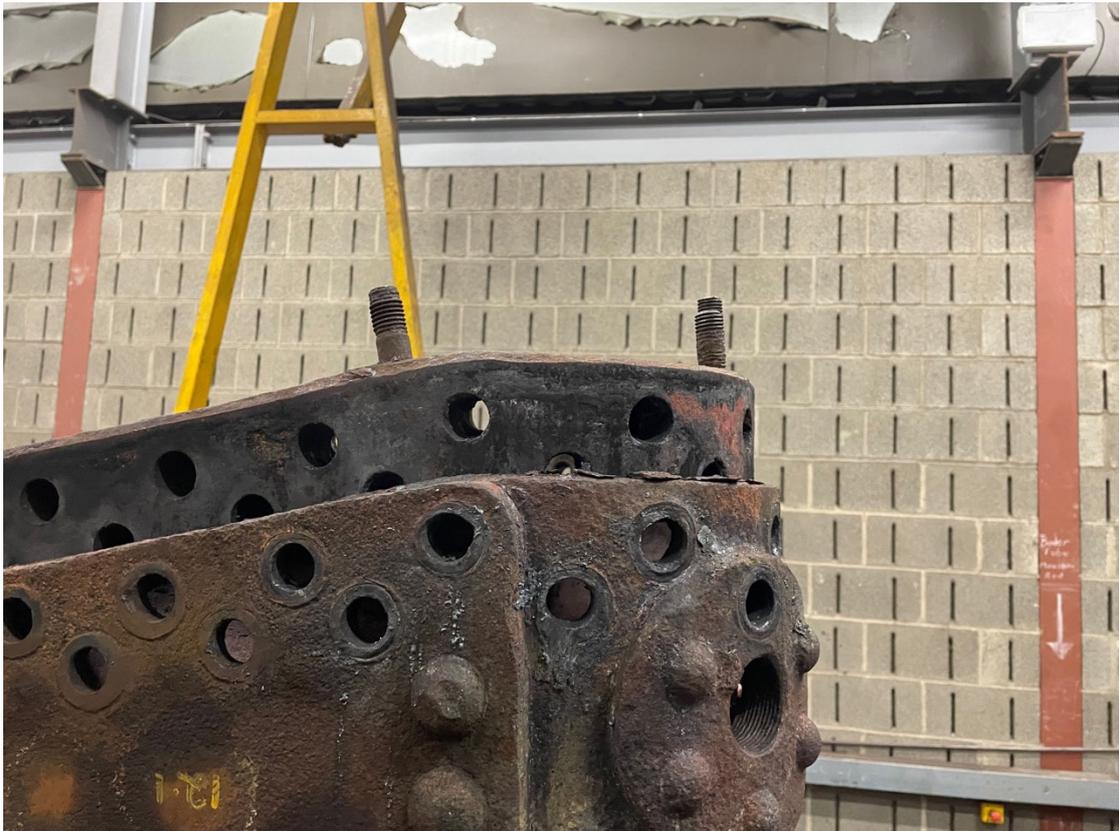


Mit dem Werkstattkran wird die Feuerbüchse herausgezogen



Der Bodenring ist bereits im Freien

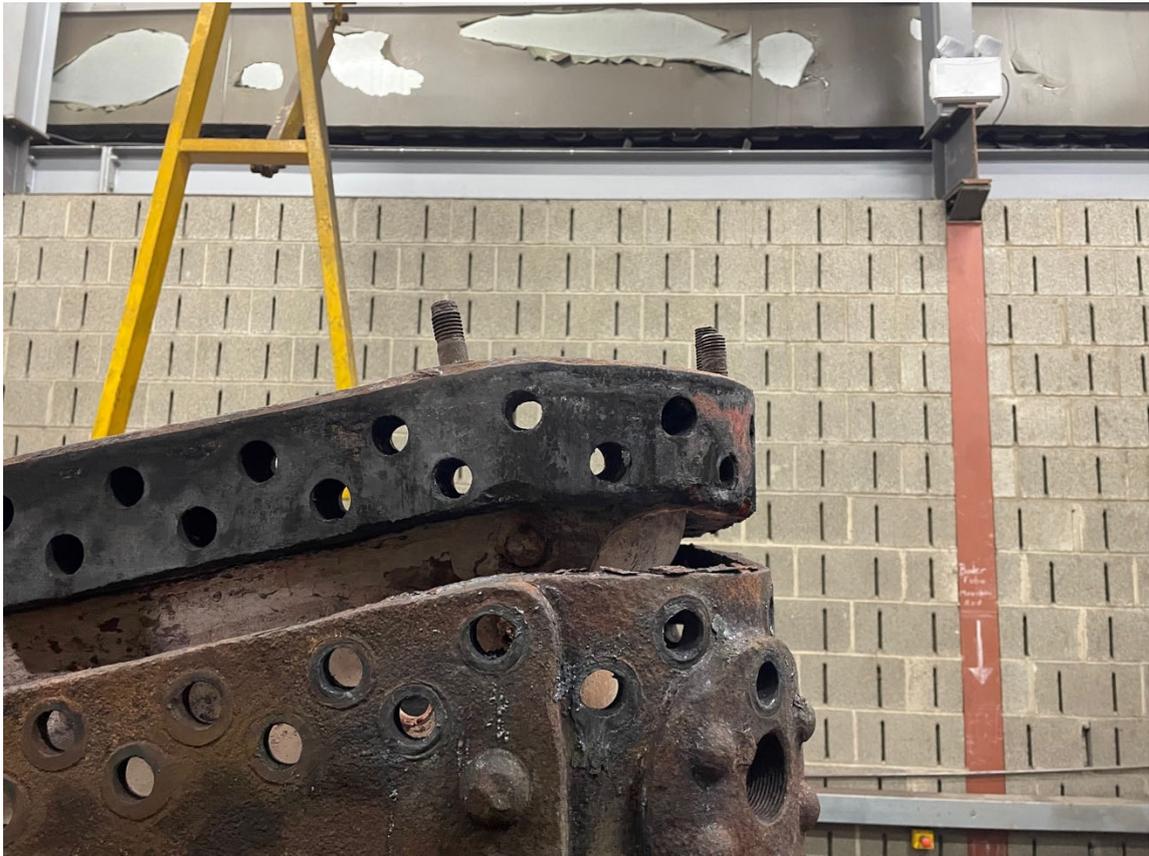

Die innere Feuerbüchse hängt am Kran, die Kalkspuren sind gut sichtbar

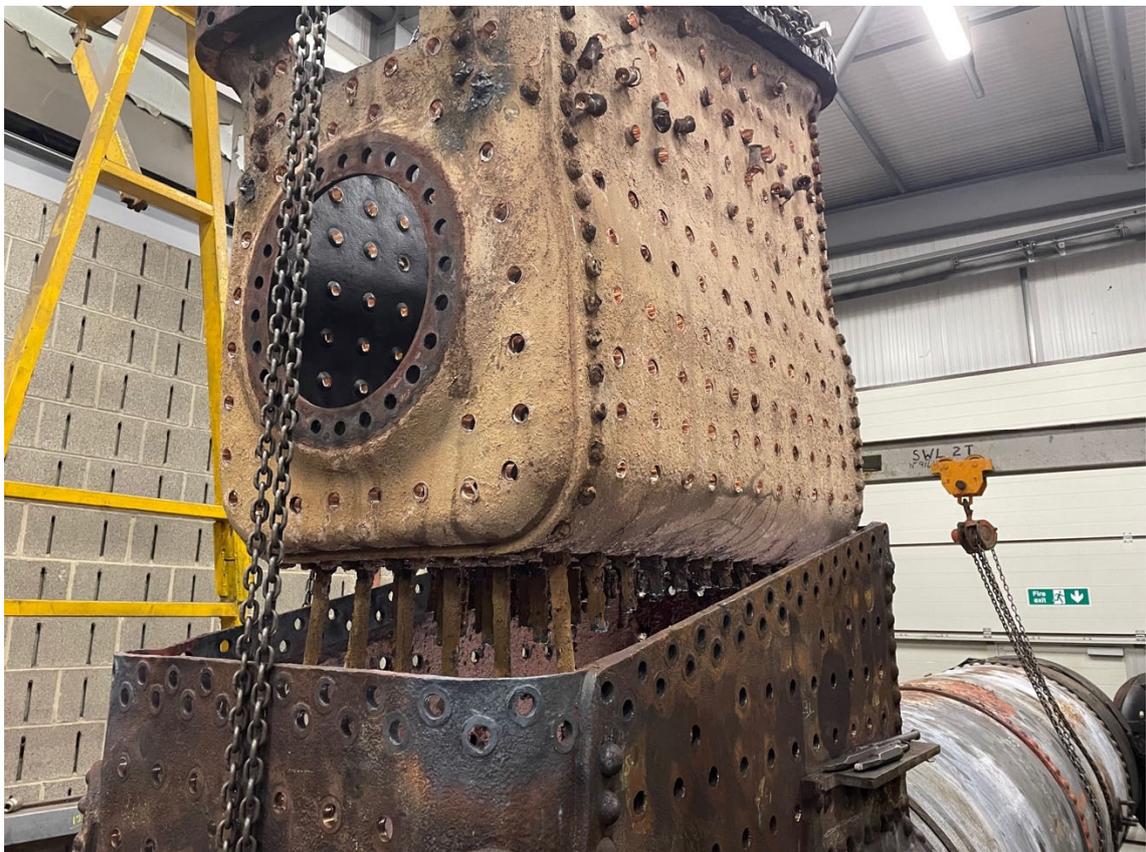

## Die Feuerbüchse in ihrer ganzen Grösse



Samedan, 28. Februar 2022

Armin Brüngger